

Het inbouwen van een zonnedak met behulp van een



Metaalschaar type SD5-1, 1810 of AK 3010



Knippen (Vooraf):

Indien nog nooit eerder met een DRÄCO SD5-1 is geknipt, is aan te raden eerst een stukje te oefenen. De juiste knipstand wordt verkregen door de machine op de zijmessen en het steunrolletje te laten steunen. De machine moet zelf door het materiaal "lopen". Bochten worden linksom het kortste geknipt

Met de SD5 kan precies lang een lijntje geknipt worden. Hiervoor kan men gebruik maken van de richtpuntjes aan de voorkant van de zijmessen (vaste messen). Indien de krul die uit de machine rolt te lang wordt, kan men er de krul in de hand te nemen.

UITKNIPPEN / INBOUW ZONNEDAK:

KIES de manier waarop het zonnedak wordt ingebouwd.


a) Ten eerste een opening in het dak knippen en vervolgens de zonnehemel verwijderen.

b) Ten eerste de zonnehemel verwijderen en vervolgens een opening in het dak knippen.

Mogelijkheid A:

1: Positie bepalen:

Bepaal de juiste positie t.o.v. de binnenverlichting en de zonnepanelen (Zie inbouw - instructie zonnedak leverant).

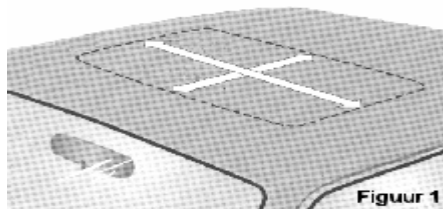

2: Uitknipmal plaatsen:

Plaats de uitknipmal op de juiste plaats op het dak en controleer de ligging.
Plak de mal rondom vast op het autodak.



3: Boren:

Boor ongeveer 5 cm binnen de lijn een 8-10 mm gat.



4: Uitknippen van zonnedak:

Zet het mes in het geboorde gat en zet de machine aan. Knip, langzaam, naar de lijn toe en knip de opening in het autodak. Zorg ervoor dat het afvalstrookje aan de binnenkant van de lijn zit.


Laat de machine het werk doen.




Mogelijkheid B:

1: Positie bepalen:

Plaats de mal tegen de binnenhemel en bepaal de juiste positie t.o.v. de binnenverlichting en de zonnepanelen (Zie inbouw - instructie zonnedak leverant).

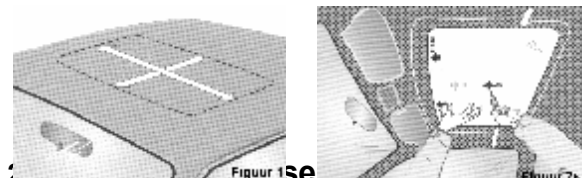

Plaats de uitknipmal op de juiste plaats op het dak en controleer de ligging.
Plak de mal rondom vast op het autodak.

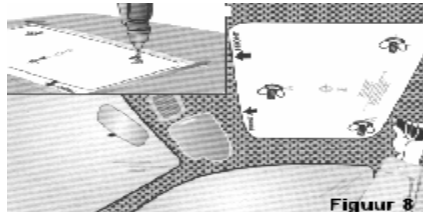


3: Binnenhemel verwijderen:

Monteer de -binnenhemel- uitsnijmal en snij de binnenhemel langs de mal uit (zie figuur 2a).



4: Spanten verwijderen:

Verwijder eventuele dakspanten en dempings-materialen. Bitumineuze lagen kunnen het knippen verlangsamen. Deze lagen moeten weg om een 100% afdichting te verkrijgen. Gebruik voor het lossnijden van spant en dempingsmaterialen bij voorbeeld een (warm gemaakt) plamuurmes met afgeronde hoeken.

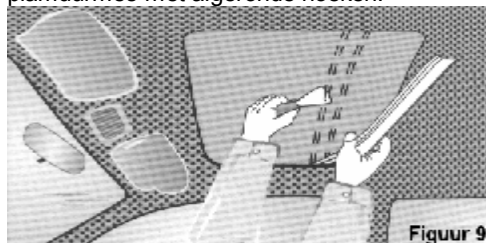

Mogelijkheid A:

5: Dakspanten:

Eventuele dakspanten, die men onderweg tegen kan komen, kan men niet mee knippen. Men moet deze spanten van te voren traceren en ruimte maken tussen spant en het autodak. Het mes van de schaar zal nu over het spant heen

gaan en alleen het dakplaat knippen.

De spanten kan men op meerder manieren traceren:


- Nadat men een stukje geknipt heeft kann men voorzichtig het dak iets optillen.
- Men kan ook een inkeping in de zonnehemel maken.

Indien er geen ruimte tussen spant en dakplaat zit, kan men die ruimte maken door tussen het spant en het dak een wigje te slaan.

7: Verwijderen dakspanten:


De eventuele dakspanten kan men verwijderen door ze voorzichtig los te wikken of door ze met een handschaar

b.v. een Erdi Doorloopschaar
weg te knippen.

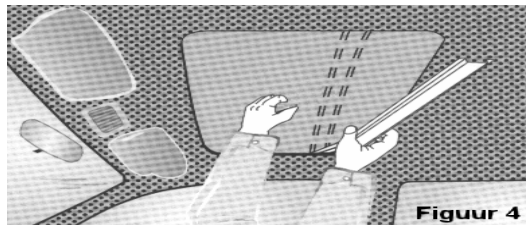

8: Controle van de opening:

Controleer de opening. Men kan ook een klein strookje materiaal verwijderen door met de machine enkelzijdig te knippen.

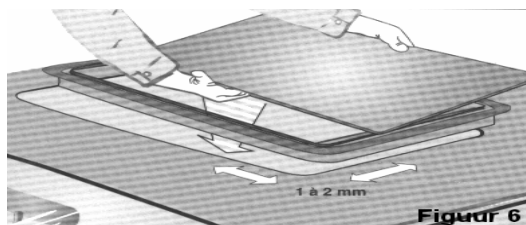

9: Binnenhemel verwijderen:

Met een bij voorbeeld een mes kan nu de binnenhemel verwijderd worden. Vervolg verder de inbouw beschrijving van de zonnedak leverant.


10: Montage zonnedak:

Volg de inbouw beschrijving van de zonnedak leverant

Mogelijkheid B:

5: Boren:

Boor ongeveer 5 cm binnen de lijn een 8-10 mm gat.

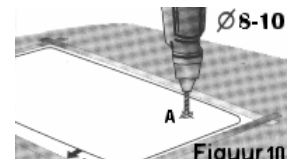


6: Uitknippen van zonnedak:

Zet het mes in het geboorde gat en zet de machine aan. Knip, langzaam, naar de lijn toe en knip de opening in het autodak. Zorg ervoor dat het afvalstrookje aan de binnenkant van de lijn zit. **Laat de machine het werk doen.**



7: Controle van de opening:

Controleer de opening. Men kan ook een klein strookje materiaal verwijderen door met de machine enkelzijdig te knippen.

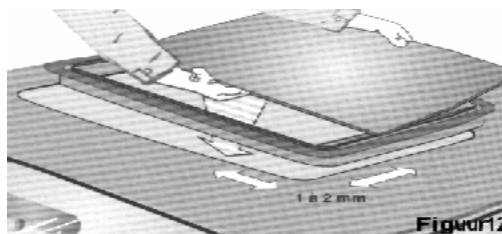

8: Montage zonnedak:

Volg de inbouw beschrijving van de zonnedak leverant.

WEVERS BV – Technische handelsonderneming

Kantoor + werkplaats Gronausestraat 150
7533 BR Enschede

Internet <http://www.dracotools.com>
Internet <http://www.weversbv.nl>

E-Mail



+31-(0)53-4316041

+31-(0)53-4305905

info@weversbv.nl

